

Inspektion gennemført hos:

## Gårdlauget Ryesgade, Fredensgade og Blegdamsvej 2200 KBH N.

### Kunde

Elverdal A/S  
Risbyvej 28  
2765 Smørum

### Rapportudførelse

27 apr 2023

### Skema

EFTERINSTALLATIONSINSPEKTION

### Ordrenummer:

9307

### Info:

Adgang igennem port ved  
Blegdamsvej 38

### Inspektionsdato:

21 april 2023


## Nr. Kontrolokumentation

---

1 Foto 1

Info

Oversigtsbillede.

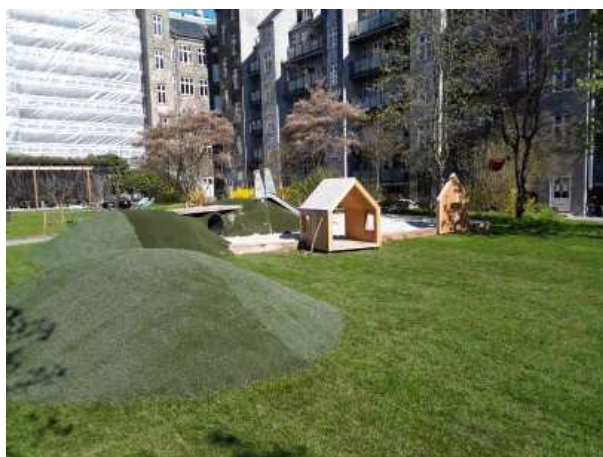

Nr. **Kontroldokumentation**

---

2 Foto 2

Godkendt

Legehus

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3 Foto 3

Godkendt

Sandkasse

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



4 Foto 4

Godkendt

Facade

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

Godkendt

Rutschebane

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



6 Foto 6

Godkendt

Bro og tunnel

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



7 Foto 7

Godkendt

Redskaberne er mærket korrekt.



Inspektion gennemført hos:

## Rådgiverrapport. Gårdlauget Ryegade, Fredensgade og Blegdamsvej 2200 KBH N.


**Kunde**  
På stedet  
**Skema**  
HOVEDINSPEKTION

**Rapportudførelse**  
27 apr 2023

**Ordrenummer:**  
9999

**Info:**  
Vurdering af områdets  
sikkerhedsniveau.

**Inspektionsdato:**  
21 april 2023

	Klassificering	Foto nr:
	Info	1,2,4 m.fl.
	3	
	2	
	1	6
	0	3,5,8

### Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt.

Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.

Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer.

### Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

**Forside:** Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser.

**Side 2, Kontrolokumentation:** Her vises et foto af det enkelte redskab. Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

### Klassificering:

**Info =** Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.

**3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.**

**2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.**

**1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.**

**0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.**



Nr. **Kontroldokumentation**

---

1 Foto 1

Ved besøg i gården kunne flere uheldige tiltag observeres.



2 Foto 2

Varehus-gynge ophængt i træ.

Træer er ikke omfattet af EN1176 og der bør derfor ikke monteres redskaber i dem. Man har ikke mulighed for at overholde faldhøjder, faldrum og stødområde, og det kan give en uacceptabel risiko for liv og lemmer.



3 Foto 3

Gyngen er ophængt i en 4 cm tyk gren. Det er helt uansvarligt og gyngen skal fjernes.



0

Nr. **Kontroldokumentation**

4 Foto 4

Hængekøje

Produkter er ikke godkendt i hht. EN 1176 og er ikke tiltænkt offentlig brug.



5 Foto 5

Der er en opstikkende rod lige midt i faldområdet.

Underlaget er ikke etableret korrekt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2  
Støddabsorberende legepladsunderlag.

Det er helt uansvarligt og hængekøjen skal fjernes.



6 Foto 6

Hængekøjen er ophængt i et 8 mm. nylonreb.

Styrkemæssigt stilles der spørgsmålstejn ved konstruktionsintegriteten på denne del af redskabet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.2  
Konstruktionsintegritet





Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

2 stk. balance-reb ophængt imellem træer.

Træer er ikke omfattet af EN1176 og der bør derfor ikke monteres redskaber i dem. Man har ikke mulighed for at overholde faldhøjder, faldrum og stødområde, og det kan give en uacceptabel risiko for liv og lemmer.



8 Foto 8

Der er opstikkende rødder lige midt i faldområdet.

Underlaget er ikke etableret korrekt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2  
Støddabsorberende legepladsunderlag.

Det er helt uansvarligt og rebene skal fjernes.



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. +45 33 60 20 65

**Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!**

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: [info@nlpi.dk](mailto:info@nlpi.dk)

Vi ses forhåbentligt næste år.